

上海市普陀区应急管理局

普应急〔2024〕2号

签发人：张军

关于普陀桃浦上海晋沪印务有限公司“1·25” 一般机械伤害事故调查处理情况的请示

上海市普陀区人民政府：

2024年1月25日11时许，上海晋沪印务有限公司在普陀区红柳路355号西侧厂房内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）及《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）有关规定，区应急局会同区公安分局、区文旅局、区总工会、桃浦镇成立事故调查组，并邀请区检察院派员参加，依法对事故开展全面调查。事故调查组通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关资料和综合分析等方式，查明了事故发生原因，

认定了事故性质，提出对事故责任人员和单位的处理建议以及事故防范措施。

当否，请批复。

附件：普陀桃浦上海晋沪印务有限公司“1·25”一般机械伤害事故调查报告

上海市普陀区应急管理局

2024年3月25日

联系人：方勇

联系电话：52564588*5920

附件

普陀桃浦上海晋沪印务有限公司
“1·25”一般机械伤害事故调查报告

普陀区政府事故调查组

2024年3月

目 录

一、事故基本情况.....	1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....	1
（二）合同签订情况.....	2
（三）事故发生单位安全管理情况.....	2
（四）事故发生经过.....	2
（五）应急救援情况.....	3
（六）事故现场情况.....	4
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....	5
二、事故原因分析.....	5
（一）直接原因分析.....	5
（二）间接原因分析.....	5
（三）其他可能因素排除.....	6
三、事故责任单位存在的主要问题.....	6
（一）不符合印刷业管理规定.....	6
（二）未履行安全生产主体责任.....	6
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	6
（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员.....	6
（二）建议移送司法机关处理的人员.....	6

(三) 对事故责任单位的行政处罚建议.....	7
五、事故整改和防范措施.....	7
六、附件.....	8

普陀桃浦上海晋沪印务有限公司 “1·25”一般机械伤害事故调查报告

2024年1月25日11时许，上海晋沪印务有限公司在普陀区红柳路355号西侧厂房内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）及《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）有关规定，区应急局会同区公安分局、区文旅局、区总工会、桃浦镇成立事故调查组，并邀请区检察院派员参加，依法对事故开展全面调查。事故调查组通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关资料和综合分析等方式，查明了事故发生原因，认定了事故性质，提出对事故责任人员和单位的处理建议以及事故防范措施。

经调查认定，上海晋沪印务有限公司“1·25”一般机械伤害事故是一起因企业违规从事印刷经营活动，安全生产主体责任不落实，作业人员违规操作造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 上海晋沪印务有限公司（下文简称“晋沪公司”），统一社会信用代码91310120054573111M，注册地址位于上海市奉贤区

青村镇钟家村 708 号 3 幢 312 室，法定代表人王光耀。晋沪公司自 2021 年起，租赁红柳路 355 号西侧厂房从事印刷经营活动。

2. 上海东奇文化传播有限公司（下文简称“东奇公司”），统一社会信用代码 913101165997070605，注册地址位于上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 3 幢 355 室，法定代表人贡粉兰。东奇公司为事发厂房的出租方，该厂房由东奇公司在 2016 年搭建。

（二）合同签订情况

2023 年 12 月 1 日，东奇公司与晋沪公司签订了《房屋租赁合同》，晋沪公司租赁红柳路 355 号西侧约 90 平米厂房。

2023 年 11 月 28 日，东奇公司与晋沪公司签订了《安全生产管理协议》，东奇公司负责对出租厂房（附属场所）内的公共通道、疏散通道等公共设施的管理，晋沪公司对承租区域或生产经营范围内的安全生产工作全面负责、承担责任，在生产经营中违反协议有关规定，造成一切生产经营的安全事故或第三人员损害的，负全部安全责任。

（三）事故发生单位安全管理情况

晋沪公司除法定代表人王光耀外，仅有陈 X（死者）一名员工，该公司未取得印刷经营许可证从事印刷经营活动，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未对从业人员开展安全生产教育和培训。

（四）事故发生经过